

1/2-

URGENT – Notification de sécurité produit Notice corrective de matériel médical

1 ARRÊT D'UTILISATION

1.1 Système de radiologie Philips DuraDiagnost

1.1.1 Problème de soudure au niveau des fixations du chariot vertical du statif du tube

Systèmes concernés	Systèmes de radiologie DuraDiagnost
Description du problème	Philips a découvert, après en avoir été informé par ses clients, que des joints soudés au niveau des fixations du chariot vertical du statif du tube étaient susceptibles de se fissurer. Le porte-tube pourrait alors présenter des déplacements latéraux inhabituels, le tube étant décentré. Si l'un des joints soudés se fissure, le porte-tube risque de tomber.
Risques liés au problème	Si l'un des joints soudés se fissure, le porte-tube pourrait, en tombant, heurter un patient sur la table d'examen ou toute personne se trouvant à proximité, et entraîner des blessures graves ou un décès.
Identification des systèmes concernés	Les systèmes DuraDiagnost portant les références 712210 et 712211 sont concernés : DuraDiagnost (V1.0, référence 712210) DuraDiagnost (V2.0, référence 712211) DuraDiagnost (V3.0, référence 712211)
Action à mettre en œuvre par le Client Utilisateur	Philips conseille aux établissements d' arrêter d'utiliser le dispositif jusqu'à ce qu'un ingénieur se rende sur site pour réaliser la procédure FC071200173. Veuillez contacter votre représentant Philips pour toute question ou pour tout besoin
Actions menées par Philips France Commercial	Philips inspectera les joints soudés des fixations du chariot vertical du statif du tube et procédera gratuitement à l'installation de la structure à crochets de sécurité, conformément à la procédure FC071200173. Le porte-tube ne risquera ainsi plus de tomber même si l'un des joints soudés des fixations se fissure. Un ingénieur de maintenance Philips vous contactera afin de programmer cette action

2/2-

URGENT – Notification de sécurité produit
Notice corrective de matériel médical

1 **ARRÊT D'UTILISATION**

1.1 **Système de radiologie Philips DuraDiagnost**

1.1.1 **Problème de soudure au niveau des fixations du chariot vertical du statif du tube**

Informations complémentaires et Assistance Technique	Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou d'assistance technique concernant cette notification, veuillez contacter notre Pôle d'Assistance Clients au 0810.835.624. ou votre prestataire habituel si votre établissement est situé hors de la métropole. Les clients concernés par cette alerte vont recevoir un courrier de Philips
---	--