



Unit 102
The Tannery Industrial Park
309 Derdepoort Road
Silverton, 0184
Pretoria, Afrique du Sud
Tél : +27 12-743 5959

Entreprise agréée sous le numéro : 2003/001618/07

www.xavant.com

Information de sécurité urgente

PRODUIT CONCERNE	STIMPOD NMS450 stimulateur nerveux
FABRICANT	Xavant Technology (Pty) Ltd
CODE PRODUIT	XT-45011, XT-45011-NA, XT-45001, XT-45001-NA
DATE DE L' INFORMATION	31 JANVIER 2014
TYPE D'ACTION	Information de mise en garde sur un dispositif
FSN REFERENCE	FSN450-14002

A l'attention de : Pharmaciens, responsables matériovigilance, responsables biomédicaux, distributeurs, spécialistes produits, anesthésistes, directeurs d'hôpitaux, infirmières.

Détails sur les appareils concernés :

Stimulateur neuromusculaire STIMPOD NMS 450 fabriqué par Xavant Technology. L'appareil est fourni dans une valisette de transport noire arborant le logo de Xavant Technology. Celle-ci contient l'appareil lui-même, 3 câbles et un manuel d'utilisation.

Le code produit est XT-45011, XT-45011-NA, XT-45001, XT-45001-NA, référencé sur l'étiquette apposée à l'avant gauche du couvercle de la valisette de transport.

Description du problème :

Le fabricant a été averti que, dans certains cas isolés (moins de 0,003 %), en utilisant l'appareil en mode NMBA (Neuromuscular Blocking Agent - Monitoring de la Curarisation), les électrodes utilisées peuvent se détériorer au point que des densités de courant soient assez fortes pour causer des brûlures superficielles sur la peau du patient. Il est impératif que les utilisateurs soient correctement entraînés à contrôler l'impédance de l'électrode à sa jonction avec la peau via la fonction courant délivré en mode NMBA sur tous les Stimpod NMS450.

L'apparition d'un tel phénomène n'est pas une panne directe de l'appareil mais plutôt un manque de pratique avec la fonction contrôle de l'impédance du Stimpod NMS450, conduisant à un usage continu d'électrodes détériorées qui ne peuvent supporter de hautes densités de courant durant de longues périodes de temps.

Toutes les indications et recherches, ainsi que les rapports de terrain indiquent que les brûlures (si elles se produisent) se présenteront plus que probablement sous la forme de brûlures au premier degré.

Conseils sur les actions à suivre par l'utilisateur :

Veillez trouver ci-dessous quelques recommandations pour éviter d'éventuelles brûlures électriques :

- Utilisez les électrodes de contrôle Xavant NMBA (XT-45008)
- Utilisez également du gel de bonne qualité sur les électrodes
- Mesurez l'impédance du point de jonction électrode / peau durant la procédure en comparant le réglage du courant avec le courant effectivement délivré. L'appareil dispose d'une fonction d'alerte interne qui affiche un triangle d'avertissement si la différence entre le courant tel qu'il a été réglé et le courant effectivement délivré est supérieure à 10 %. Si le cas se produit, l'électrode doit être changée.
- Evitez les fils enroulés autour des patients. Ils agissent comme des antennes et amplifient le courant.
- Faites régulièrement inspecter le matériel par un ingénieur biomédical.
- Utilisez seulement le courant minimum nécessaire pour une procédure donnée.
- L'unité électro-chirurgicale doit toujours être correctement reliée à la terre.
- La préparation de la peau devrait inclure une abrasion douce pour réduire l'impédance au minimum.
- Si la procédure se poursuit durant plus de 2 heures, les électrodes utilisées doivent être changées et remplacées par des neuves.
- Inspectez régulièrement les électrodes à la recherche de signes de détérioration (comme des décolorations et des fissures) et cessez de les utiliser si vous en trouvez.

Transmission de cette information de sécurité : (si nécessaire)

Cette information doit être communiquée à toutes les personnes qui doivent être au courant de son contenu au sein de votre organisation, ou à toute organisation ayant reçu des appareils potentiellement affectés (si nécessaire).

Veillez transférer cette information aux autres organisations éventuellement concernées par cette action (si nécessaire).

Veillez communiquer cette information et les actions requises à toutes les personnes concernées durant le temps nécessaire pour assurer l'efficacité des actions correctrices (si nécessaire).

En France, pour toute question, merci de contacter le service clients:

Contact : Gabrielle Louvet
FAX : + 33 (0) 5 61 83 35 84

Téléphone : +33 (0) 5 62 18 79 63
E-mail : gabrielle.louvet@teleflex.com

Le soussigné confirme que cette information a été transmise à l'Agence de régulation compétente.



Brian Rothman
Manager Assurance Qualité et Réglementation

25 / 03 / 2014
Date :